

### **D.1.1.13**

## **INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ**

Akce: Oprava a využití větrného mlýna v Třebíči – Borovině

Investor: Město Třebíč,  
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zpracovatel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.  
V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč

Datum: listopad 2019

Vypracoval: Ing. Martin Blažek

**Legenda značení**

TO	truhlářské prvky – okna
TD	truhlářské prvky – dveře
T	tesařské a truhlářské prvky bez rozlišení
Z	zámečnické a kovářské prvky
S	kamenné/betonové prvky
O	ostatní prvky

Všechny zde uvedené prvky jsou označeny ve výkresové části dokumentace – stávající stav.


# INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ

1PP


NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTDL-S/001	NÁZEV PRVKU Vstupní dveře	POLOHA 1PP
<b>Popis prvku</b> Jednokřídlé dřevěné vstupní prkénkové dveře s kovanými svlaky, levé. Zárubeň dřevěná rámová včetně prahu. Původ pravděpodobně 70. léta 20. století, možná i mladší. Povrchová úprava: vnější líc - krycí barva hnědá vnitřní líc - krycí barva hnědá, zárubeň - krycí barva okrová Kování: typové ocelové závěsy, oboustranně kovaná rozeta, interiér kovaná klika, exteriér kovaná koule, typový dveřní zámek			
<b>Dnešní stav</b> Dveřní křídlo – povrchový nátěr degradoval, kovové prvky obsahují povrchovou rez, zárubeň - krycí nátěr se místy odlupuje			
<b>Odkaz na další dokumentaci -</b>			
<b>Poznámka</b> V interiéru 4x ocelová pásová kotva k zárubni.			
<b>Foto</b> <div>      </div>			




NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTDP /002	NÁZEV PRVKU Vnitřní dveře	POLOHA 1PP
<b>Popis prvku</b> Jednokřídlé dřevěné svlakové dveře, pravé, vedoucí na latrínu. Dveře jsou tvořeny čtyřmi fošnami zpevněnými dvěma vodorovnými a jedním šikmým svlakem. Zárubeň dřevěná rámová včetně prahu. Prvek pravděpodobně z přestavby 1930-1932. Povrchová úprava: krycí nátěr – barva šedá Kování: ocelové závěsy, západka, háček			
<b>Dnešní stav</b> Dveřní křídlo - krycí nátěr degradovaný, obzvláště ve spodní části, kovové prvky obsahují povrchovou rez, zárubeň - krycí nátěr se místy odlupuje, spodní část zárubně a práh degraduje vlivem hniloby			
<b>Odkaz na další dokumentaci -</b>			
<b>Poznámka</b> Nutno počítat s místním protézováním zárubně v dolní partii prvku, totéž u dveřního křídla. O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b> <div>   </div>			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTDL /003	NÁZEV PRVKU Vnitřní dveře	POLOHA 1PP
<b>Popis prvku</b> Dřevěná rámová zárubeň. Původ pravděpodobně při přestavbě v letech 1930-1932. Povrchová úprava: krycí nátěr – barva šedá Kování: typové ocelové závěsy			
<b>Dnešní stav</b> Chybí dvevní křídlo a práh. Krycí nátěr na zárubni degradoval, spodní část je napadena hnilobou			
<b>Odkaz na další dokumentaci -</b>			
<b>Poznámka</b> Chybí dvevní křídlo a práh, pravděpodobně zde byly osazeny shodné dveře jako prvek sTDP /002. O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b> 			




NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTO /001	NÁZEV PRVKU Okno	POLOHA 1PP
<b>Popis prvku</b> Čtvercový dřevěný okenní rám. Časový původ těžko identifikovatelný. Povrchová úprava: krycí nátěr – barva hnědá Kování: není známo			
<b>Dnešní stav</b> Krycí nátěr zcela degradoval, rám je ze 2/3 zavalen zeminou a zarostlý kořeny. Dřevo napadeno dřevokazným hmyzem a hnilobou.			
<b>Odkaz na další dokumentaci -</b>			
<b>Poznámka</b> Chybí okenní křídlo. Na rámu byla pravděpodobně z bezpečnostních důvodů osazena ocelová obruč s drátěnou výplní. O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b> 			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTO /002	NÁZEV PRVKU Okno	POLOHA 1PP
<b>Popis prvku</b> Čtvercový dřevěný okenní rám. Časový původ těžko identifikovatelný. Povrchová úprava: krycí nátěr – barva hnědá Kování: není známo			
<b>Dnešní stav</b> Krycí nátěr zcela degradoval, rám je ze 1/2 zavalen zeminou a zarostlý kořeny a trávou. Dřevo napadeno dřevokazným hmyzem a hnilobou.			
<b>Odkaz na další dokumentaci -</b>			
<b>Poznámka</b> Chybí okenní křídlo. O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b> 			




NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sT /001	NÁZEV PRVKU Deska latrína	POLOHA 1PP
<b>Popis prvku</b> Dřevěná latrínová deska s kruhovým otvorem. Deska se složena ze dvou prken tloušťky ~ 30mm. Původ pravděpodobně při přestavbě 1930-1932. Povrchová úprava: krycí nátěr – barva tmavě zelená			
<b>Dnešní stav</b> Viditelná část bez většího mechanického poškození, pouze odštípané hrany. Krycí nátěr zcela degradoval.			
<b>Odkaz na další dokumentaci -</b>			
<b>Poznámka -</b>			
<b>Foto</b> 			


NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sT /002	NÁZEV PRVKU Deska latrína	POLOHA 1PP
<b>Popis prvku</b> Dřevěná latrínová deska s kruhovým otvorem. Deska se složena ze dvou prken tloušťky ~ 30mm. Původ pravděpodobně 1930-1932. Povrchová úprava: krycí nátěr – barva tmavě zelená			
<b>Dnešní stav</b> Krycí nátěr zcela degradoval. Viditelná část prvku poškozena - jsou odštípané hrany kruhového otvoru. V otvoru se dřevo rozpadá vlivem vlhkosti a mikroorganismů.			
<b>Odkaz na další dokumentaci -</b>			
<b>Poznámka -</b>			
<b>Foto</b> 			







NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sZ /001	NÁZEV PRVKU Kovářská mříž	POLOHA 1PP
<b>Popis prvku</b> Kovářská provlékaná mříž z hranatých prutů ( ~ 20/20 mm), osazených vodorovně. Pravděpodobné období vzniku přelom 20. a 21. století. Povrchová úprava: krycí nátěr, barva černá.			
<b>Dnešní stav</b> Celkově v dobrém stavu, mechanicky nepoškozeno. Krycí nátěr místy opotřebován.			
<b>Odkaz na další dokumentaci -</b>			
<b>Poznámka -</b>			
<b>Foto</b> 			








NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sS/001	NÁZEV PRVKU Betonový schod	POLOHA 1PP
<b>Popis prvku</b> Betonový schodišťový stupeň, patrně vzniklý při přestavbě mlýna na nouzové bydlení ve 30. letech 20. století. Povrchová úprava:      přírodní povrch			
<b>Dnešní stav</b> Dobrý stav, pouze znečištěno.			
<b>Odkaz na další dokumentaci -</b>			
<b>Poznámka -</b>			
<b>Foto</b> 			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sS/002	NÁZEV PRVKU Betonový schod	POLOHA 1PP
<b>Popis prvku</b> Betonový schodišťový stupeň, patrně vzniklý při přestavbě mlýna na nouzové bydlení ve 30. letech 20. století. Povrchová úprava:      přírodní povrch			
<b>Dnešní stav</b> Odštípnuté hrany, silné znečištění.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sS/003	NÁZEV PRVKU Betonový schod	POLOHA 1PP
<b>Popis prvku</b> Betonový schodišťový stupeň, patrně vzniklý při přestavbě mlýna na nouzové bydlení ve 30. letech 20. století. Povrchová úprava:      přírodní povrch			
<b>Dnešní stav</b> Dobrý, opotřebovaný provozem.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			




NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sS/004	NÁZEV PRVKU Betonový schod	POLOHA 1PP
<b>Popis prvku</b> Betonový schodišťový stupeň, patrně vzniklý při přestavbě mlýna na nouzové bydlení ve 30. letech 20. století. Povrchová úprava:      přírodní povrch			
<b>Dnešní stav</b> Dobrý, opotřebovaný provozem.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			


NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sO/001	NÁZEV PRVKU Komín	POLOHA 1PP, 1NP, 2NP, 3NP
<b>Popis prvku</b> Komínový průduch včetně ocelových kotevních objímek. Komínový průduch prochází na výšku celým objektem. Původ v přestavbě 1930-1932.			
<b>Dnešní stav</b> Komín je složen z trubek pravděpodobně z tzv. osinkocementu. Vše je silně znečištěno a nekompletní, krycí nátěr patrně vápnem degradoval. Kotevní objímky jsou pokryty rzí.			
<b>Odkaz na další dokumentaci -</b>			
<b>Poznámka -</b>			
<b>Foto</b> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 1PP   </div> <div style="text-align: center;"> 1NP   </div> <div style="text-align: center;"> 2NP   </div> <div style="text-align: center;"> 3NP   </div> </div>			

# INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ



1NP

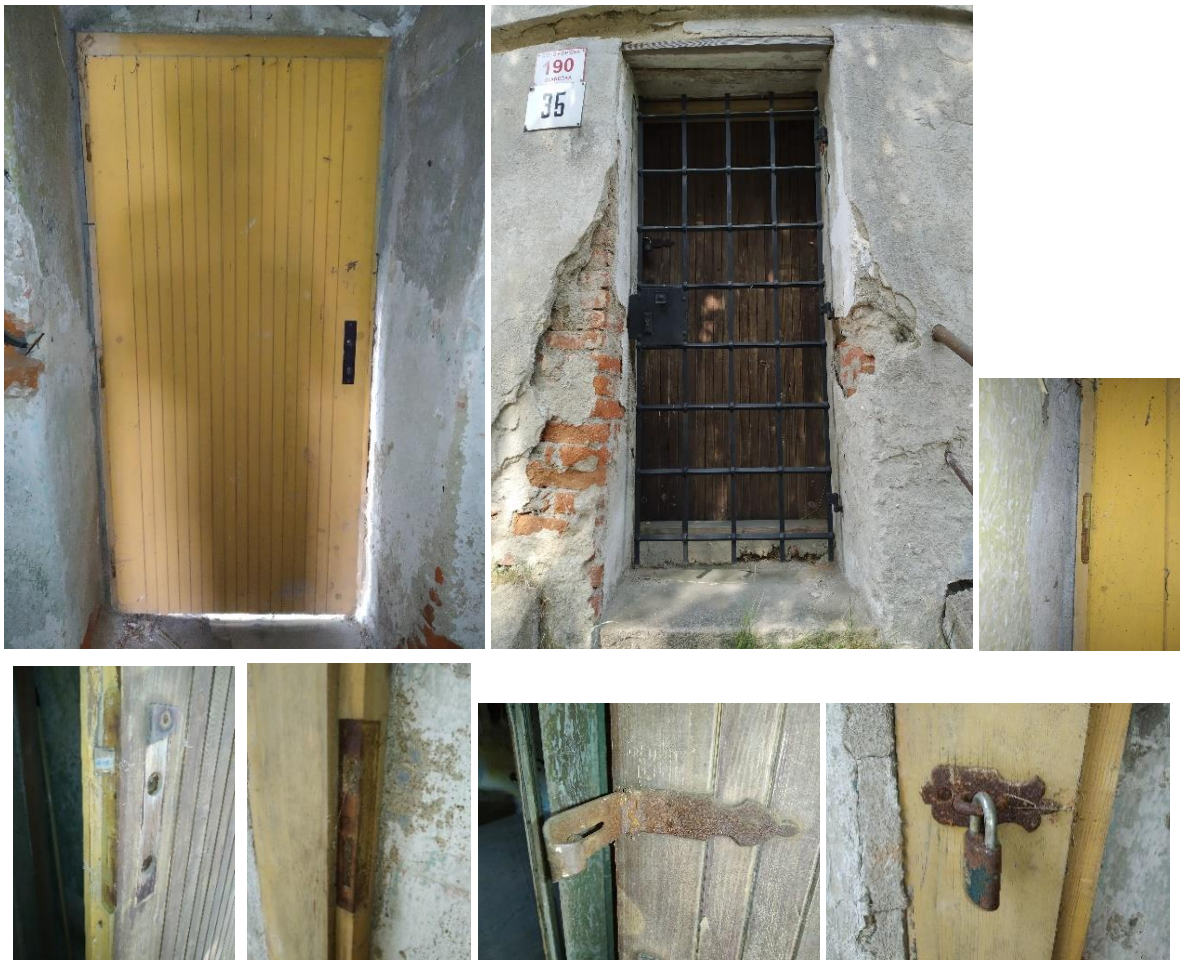





NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTDL /101	NÁZEV PRVKU Vstupní dveře	POLOHA 1NP
<p><b>Popis prvku</b>  Jednokřídlé dřevěné vstupní prkénkové dveře, levé. Zárubeň dřevěná rámová včetně prahu. Původ pravděpodobně 70. léta 20. století.  Povrchová úprava: vnější líc – krycí barva hnědá  vnitřní líc - krycí barva okrová  zárubeň – krycí barva okrová  Kování: typové ocelové závěsy, oboustranně plastová rozeta, typový dvevní zámek, kovová petlice s okem pro visací zámek, visací zámek</p>			
<p><b>Dnešní stav</b>  Dvevní křídlo - krycí nátěr degradovaný, kovové prvky obsahují povrchovou rez, dvevní rozeta poškozená, chybějící klika.  Zárubeň - krycí nátěr opotřeбенý</p>			
<p><b>Odkaz na další dokumentaci –</b></p>			
<p><b>Poznámka</b>  Součástí stavebního otvoru je dále prvek sZ/102 – kovářská mříž.</p>			
<p><b>Foto</b></p> 			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTDL /102	NÁZEV PRVKU Vnitřní dveře	POLOHA 1NP
<b>Popis prvku</b> Jednokřídlé dřevěné vnitřní dveře, levé. Křídlo prkenné se dvěma vodorovnými svlaky, spáry zalíštované. Dveře jsou osazeny v dřevěné příčce s prahem. Původ 1930-1932. Povrchová úprava: vnější líc – barva / malba vnitřní líc – barva / malba Kování: ocelové závěsy, krabicový typizovaný zámek, tzv. „myšák“, západka			
<b>Dnešní stav</b> Dřevo je místy napadeno hnilobou, kovové prvky obsahují povrchovou rez. Na křídle je patrné několik vrstev různě barevného krycího nátěru a vápenné malby. Tyto vrstvy se již téměř v celé ploše odloupaly.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b> <div>       </div>			




NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTO/101	NÁZEV PRVKU Okno	POLOHA 1NP
<p><b>Popis prvku</b></p> <p><i>Vnitřní rovina:</i> Původ nejednoznačný (buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rám: dřevěný obdélníkový</li> <li>- Kování: chybí</li> <li>- Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva</li> </ul> <p><i>Vnější rovina:</i> Původ nejednoznačný (buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rám: dřevěný obdélníkový</li> <li>- Kování: 2x typové závěsy, jednoduchý obrtlík</li> <li>- Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva</li> </ul>			
<p><b>Dnešní stav</b></p> <p>Krycí nátěr je degradovaný a odlupuje se, kovové prvky obsahují povrchovou rez.</p>			
<p><b>Odkaz na další dokumentaci –</b></p>			
<p><b>Poznámka</b></p> <p>Okno nekompletní, chybí okenní křídla. V objektu mlýna se nachází volně rozložených 10ks křidel do vnějšího líce a 9ks okenních křidel do líce vnitřního. Křídla jsou členěna na 4 části. Stav křidel je různý, odlupující se barva a rozbité zasklení.</p> <p>Součástí stavebního otvoru je dále prvek sZ/103 – kovářská mříž.</p> <p>O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.</p>			
<p><b>Foto</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			



NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTO/102	NÁZEV PRVKU Okno	POLOHA 1NP
<b>Popis prvku</b> <i>Vnitřní rovina:</i> Původ nejednoznačný (buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století). - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: 2x typové závěsy, 2x jednoduchý obrtlík - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva <i>Vnější rovina:</i> Původ nejednoznačný (buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století). - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: 2x typové závěsy, jednoduchý obrtlík - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva			
<b>Dnešní stav</b> Krycí nátěr je degradovaný a odlupuje se, kovové prvky obsahují povrchovou rez.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> Okno nekompletní, chybí okenní křídla. V objektu mlýna se nachází volně rozložených 10ks křidel do vnějšího líce a 9ks okenních křidel do líce vnitřního. Křídla jsou členěna na 4 části. Stav křidel je různý, odlupující se barva a rozbité zasklení. Součástí stavebního otvoru je dále prvek sZ/104 – kovářská mříž. O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b> <div>   </div>			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTO/103	NÁZEV PRVKU Okno	POLOHA 1NP
<b>Popis prvku</b> <i>Vnitřní rovina:</i> Původ nejednoznačný (buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století). - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: 2x typové závěsy, jednoduchý obrtlík - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva <i>Vnější rovina:</i> Původ nejednoznačný (buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století). - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: 2x jednoduchý obrtlík - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva			
<b>Dnešní stav</b> Krycí nátěr je degradovaný a odlupuje se, kovové prvky obsahují povrchovou rez.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> Okno nekompletní, chybí okenní křídla. V objektu mlýna se nachází volně rozložených 10ks křidel do vnějšího líce a 9ks okenních křidel do líce vnitřního. Křídla jsou členěna na 4 části. Stav křidel je různý, odlupující se barva a rozbité zasklení. Součástí stavebního otvoru je dále prvek sZ/105 – kovářská mříž. O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b> <div>   </div>			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sT/101	NÁZEV PRVKU Dřevěný překlad	POLOHA Vstup do objektu
<b>Popis prvku</b> Dřevěný nadedvevní překlad, složený ze dvou fošen. Původ nejednoznačný (doba výstavby mlýna nebo 1930-1932 nebo 70.léta 20.století).			
<b>Dnešní stav</b> Dřevo je napadeno hnilobou, vrchní líčka zčásti opadaná.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			




NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sT/102	NÁZEV PRVKU Dřevěná příčka	POLOHA 1NP
<b>Popis prvku</b> Dřevěná prkenná příčka se zalištovanými spárami. Plocha ~ 10 m <sup>2</sup> . Původ 1930-1932. Povrchová úprava: malba			
<b>Dnešní stav</b> Dřevo je zašlé, nicméně principiálně v dobrém stavu. Na příčce je patrné několik vrstev různě barevné výmalby. Malba téměř v celé ploše odloupaná. Místně dřevo napadeno hnilobou.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> Případné nálezy dalších prvků (věšáky, hřebíky a pod.) budou zdokumentovány a na místě bude rozhodnuto o jejich případném dalším použití.			
<b>Foto</b> 			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sT/103	NÁZEV PRVKU Dřevěné schodiště	POLOHA z 1NP do 2NP
<b>Popis prvku</b> Dřevěné schodiště s podbitím a zalištovanými spárami. 17 schodišťových stupňů. Součástí schodiště je i dřevěné madlo kruhového průřezu. Původ 1930-1932. Povrchová úprava: malba			
<b>Dnešní stav</b> Povrchová úprava stupňů je zcela strávená. Ze spodního líce schodiště je patrné několik vrstev různě barevného nátěru, který je odloupán. Hrany stupňů jsou patinovány opotřebem.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> <div>   </div>			










NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sT/105	NÁZEV PRVKU Okenice	POLOHA 1NP
<b>Popis prvku</b> Dřevěné okenice tvořené obvodovým rámem a výplní z vodorovně spojených lamelových prkýnek. Původ 70.léta 20.století. Povrchová úprava: krycí nátěr – okrovohnědá			
<b>Dnešní stav</b> Okenice jsou znečištěny, barva degradovala a místy se odlupuje.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> Na místě se celkově nachází 12 ks těchto okenic.			
<b>Foto</b> 			





NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sZ/101	NÁZEV PRVKU Zábradlí	POLOHA Vstup do objektu
<b>Popis prvku</b> Ocelové zábradlí kruhového průřezu se dvěma sloupky. Výška zábradlí 820 mm. Původ 1930-1932. Povrchová úprava: krycí nátěr – barva pravděpodobně bílá			
<b>Dnešní stav</b> Krycí nátěr zcela degradoval a odloupal se, patrný je pouze na minimální ploše. Téměř celá plocha zábradlí je pokryta rzí.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sZ/102	NÁZEV PRVKU Kovářská mříž	POLOHA 1NP
<b>Popis prvku</b> Otvíravá kovářská provlékaná mříž z hranatých prutů ( ~ 18/18 mm), osazená vodorovně. Pravděpodobné období vzniku přelom 20. a 21. století. Povrchová úprava: krycí nátěr – barva černá Kování: kovářské závěsy, cylindrická vložka FAB, oboustranně kovaná koule			
<b>Dnešní stav</b> Celkově v dobrém stavu, mechanicky nepoškozeno. Krycí nátěr místy opotřebován.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> <div>      </div>			



NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sZ/103	NÁZEV PRVKU Kovářská mříž	POLOHA 1NP
<b>Popis prvku</b> Kovářská provlékaná mříž z hranatých prutů ( ~ 15/15 mm), osazená vodorovně. Pravděpodobné období vzniku přelom 20. a 21. století. Povrchová úprava: krycí nátěr, barva černá.			
<b>Dnešní stav</b> Celkově v dobrém stavu, mechanicky nepoškozeno. Krycí nátěr místy opotřebován.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sZ/104	NÁZEV PRVKU Kovářská mříž	POLOHA 1NP
<b>Popis prvku</b> Kovářská provlékaná mříž z hranatých prutů ( ~ 15/15 mm), osazená vodorovně. Pravděpodobné období vzniku přelom 20. a 21. století. Povrchová úprava: krycí nátěr, barva černá.			
<b>Dnešní stav</b> Celkově v dobrém stavu, mechanicky nepoškozeno. Krycí nátěr místy opotřebován.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sZ/105	NÁZEV PRVKU Kovářská mříž	POLOHA 1NP
<b>Popis prvku</b> Kovářská provlékaná mříž z hranatých prutů ( ~ 15/15 mm), osazená vodorovně. Pravděpodobné období vzniku přelom 20. a 21. století. Povrchová úprava: krycí nátěr, barva černá.			
<b>Dnešní stav</b> Celkově v dobrém stavu, mechanicky nepoškozeno. Krycí nátěr místy opotřebován.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			



NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sS/101	NÁZEV PRVKU Opěrná zeď	POLOHA Vstup do objektu
<b>Popis prvku</b> Rovnaná kamenná opěrná zídka. Původ patrně 70.léta 20.století.			
<b>Dnešní stav</b> Zídka prorůstá trávou, spáry jsou rozvolněné a zídka je mírně vychýlená.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			





NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sS/102	NÁZEV PRVKU Betonové schodiště	POLOHA Vstup do objektu
<b>Popis prvku</b> Terénní schodiště ke vstupu do objektu. Betonové schodiště s 8 schodišťovými stupni. Původ 1930-1932.			
<b>Dnešní stav</b> Schodiště je znečištěné a porůstá mechem. Stupně mají odštípané hrany.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> <div style="text-align: center;">  </div>			



# INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ

2NP







NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU STD/L/201	NÁZEV PRVKU Vnitřní dveře	POLOHA 2NP
<b>Popis prvku</b> Jednokřídlé dřevěné vnitřní dveře, pravé. Křídlo prkenné se dvěma vodorovnými svlaky, spáry zalíštované. Dveře jsou osazeny v dřevěné příčce s prahem. Původ 1930-1932. Povrchová úprava: vnější líc – modrá barva vnitřní líc – bílá malba Kování: ocelové závěsy, krabicový zámek, tzv. „myšák“, kovová petlice s okem pro visací zámek, visací zámek			
<b>Dnešní stav</b> Dřevo je zašlé, v zásadě technicky v pořádku. Kovové prvky vykazují povrchovou rez. Na křídle je patrné několik vrstev různě barevné malby / nátěru. Místa dřeva napadena hnilobou.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b> <div>      </div>			


NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTO/201	NÁZEV PRVKU Okno	POLOHA 2NP
<b>Popis prvku</b> <i>Vnitřní rovina:</i> Původ nejednoznačný (buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století). - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: jednoduchý obrtlík - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva <i>Vnější rovina:</i> Původ nejednoznačný (buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století). - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: jednoduchý obrtlík, 2x typové závěsy - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva			
<b>Dnešní stav</b> Krycí nátěr je degradovaný a odlupuje se, kovové prvky vykazují povrchovou rez.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> Okno nekompletní, chybí okenní křídla. V objektu mlýna se nachází volně rozložených 10ks křidel do vnějšího líce a 9ks okenních křidel do líce vnitřního. Křídla jsou členěna na 4 části. Stav křidel je různý, odlupující se barva a rozbité zasklení. Součástí stavebního otvoru je dále prvek sZ/201 – kovářská mříž. O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b> <div>   </div>			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTO/202	NÁZEV PRVKU Okno	POLOHA 2NP
<b>Popis prvku</b> <i>Vnitřní rovina:</i> Původ nejednoznačný (buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století). - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: jednoduchý obrtlík - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva <i>Vnější rovina:</i> Původ nejednoznačný (buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století). - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: jednoduchý obrtlík, 2x typové závěsy - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva			
<b>Dnešní stav</b> Krycí nátěr je degradovaný a odlupuje se, kovové prvky vykazují povrchovou rez.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> Okno nekompletní, chybí okenní křídla. V objektu mlýna se nachází volně rozložených 10ks křidel do vnějšího líce a 9ks okenních křidel do líce vnitřního. Křídla jsou členěna na 4 části. Stav křidel je různý, odlupující se barva a rozbité zasklení. Součástí stavebního otvoru je dále prvek sZ/202 – kovářská mříž. O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b> <div>   </div>			




NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTO/203	NÁZEV PRVKU Okno	POLOHA 2NP
<b>Popis prvku</b> <i>Vnitřní rovina:</i> Původ nejednoznačný (buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století). - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: jednoduchý obrtlík, 2x typové závěsy - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva <i>Vnější rovina:</i> Původ nejednoznačný (buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století). - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: jednoduchý obrtlík, 2x typové závěsy - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva			
<b>Dnešní stav</b> Krycí nátěr je degradovaný a odlupuje se, kovové prvky vykazují povrchovou rez.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> Okno nekompletní, chybí okenní křídla. V objektu mlýna se nachází volně rozložených 10ks křídel do vnějšího líce a 9ks okenních křídel do líce vnitřního. Křídla jsou členěna na 4 části. Stav křídel je různý, odlupující se barva a rozbité zasklení. Součástí stavebního otvoru je dále prvek sZ/203 – kovářská mříž. O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b> <div>   </div>			


NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTO/204	NÁZEV PRVKU Okno	POLOHA 2NP
<p><b>Popis prvku</b></p> <p><i>Vnitřní rovina:</i> Původ nejednoznačný (buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rám: dřevěný obdélníkový</li> <li>- Kování: jednoduchý obrtlík, typové závěsy</li> <li>- Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva</li> </ul> <p><i>Vnější rovina:</i> Původ nejednoznačný (buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rám: dřevěný obdélníkový</li> <li>- Kování: 2x jednoduchý obrtlík, 2x typové závěsy</li> <li>- Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva</li> </ul>			
<p><b>Dnešní stav</b></p> <p>Krycí nátěr je degradovaný a odlupuje se, kovové prvky vykazují povrchovou rez.</p>			
<p><b>Odkaz na další dokumentaci –</b></p>			
<p><b>Poznámka</b></p> <p>Okno nekompletní, chybí okenní křídla. V objektu mlýna se nachází volně rozložených 10ks křidel do vnějšího líce a 9ks okenních křidel do líce vnitřního. Křídla jsou členěna na 4 části. Stav křidel je různý, odlupující se barva a rozbité zasklení.</p> <p>Součástí stavebního otvoru je dále prvek sZ/204 – kovářská mříž.</p> <p>O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.</p>			
<p><b>Foto</b></p> <div>   </div>			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sT/201	NÁZEV PRVKU Dřevěná příčka	POLOHA 2NP
<b>Popis prvku</b> Dřevěná prkenná příčka se zalištovanými spárami. Plocha ~ 15,2 m <sup>2</sup> . Původ 1930-1932. Povrchová úprava: malba			
<b>Dnešní stav</b> Dřevo je zašlé, technicky relativně v pořádku. Na příčce je patrné několik vrstev různě barevné malby. Malba se již téměř v celé ploše odloupala. Místy dřevo napadeno hnilobou.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> Případné nálezy dalších prvků (věšáky, hřebíky a pod.) budou zdokumentovány a na místě bude rozhodnuto o jejich případném dalším použití.			
<b>Foto</b> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  </div>			





NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sT/202	NÁZEV PRVKU Dřevěné schodiště	POLOHA ze 2NP do 3NP
<b>Popis prvku</b> Dřevěné schodiště s podbitím a zalištovanými spárami. 17 schodišťových stupňů. Součástí schodiště je i dřevěné madlo kruhového průřezu. Původ 1930-1932. Povrchová úprava: malba			
<b>Dnešní stav</b> Dřevo je zašlé. Povrchová úprava stupňů je zcela strávená. Ze spodního líce schodiště je patrné několik vrstev různě barevné malby, která se odlupuje. Hrany stupňů jsou opotřebovány.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sT/203	NÁZEV PRVKU Trámový strop	POLOHA nad 2NP
<b>Popis prvku</b> Dřevěný trámový strop s fošnovým záklopem a zalištovanými spárami. Plocha ~ 19,9 m <sup>2</sup> . Původ 1930-1932. Povrchová úprava:      spodní líc – vápenná líčka, horní líc – bez nátěru (?)			
<b>Dnešní stav</b> Konstrukce stropu je značně znečištěna, případný krycí nátěr degradoval.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>Spodní líc:</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Horní líc:</p>  </div> </div>			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sZ/201	NÁZEV PRVKU Kovářská mříž	POLOHA 2NP
<b>Popis prvku</b> Kovářská provlékaná mříž z hranatých prutů ( ~ 15/15 mm), osazená vodorovně. Pravděpodobné období vzniku přelom 20. a 21. století. Povrchová úprava: krycí nátěr, barva černá			
<b>Dnešní stav</b> Celkově v dobrém stavu, mechanicky nepoškozeno. Krycí nátěr místy opotřebován.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			



NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sZ/202	NÁZEV PRVKU Kovářská mříž	POLOHA 2NP
<b>Popis prvku</b> Kovářská provlékaná mříž z hranatých prutů ( ~ 15/15 mm), osazená vodorovně. Pravděpodobné období vzniku přelom 20. a 21. století. Povrchová úprava: krycí nátěr, barva černá			
<b>Dnešní stav</b> Celkově v dobrém stavu, mechanicky nepoškozeno. Krycí nátěr místy opotřebován.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sZ/203	NÁZEV PRVKU Kovářská mříž	POLOHA 2NP
<b>Popis prvku</b> Kovářská provlékaná mříž z hranatých prutů ( ~ 15/15 mm), osazená vodorovně. Pravděpodobné období vzniku přelom 20. a 21. století. Povrchová úprava: krycí nátěr, barva černá			
<b>Dnešní stav</b> Celkově v dobrém stavu, mechanicky nepoškozeno. Krycí nátěr místy opotřebován.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			




NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sZ/204	NÁZEV PRVKU Kovářská mříž	POLOHA 2NP
<b>Popis prvku</b> Kovářská provlékaná mříž z hranatých prutů ( ~ 15/15 mm), osazená vodorovně. Pravděpodobné období vzniku přelom 20. a 21. století. Povrchová úprava: krycí nátěr, barva černá			
<b>Dnešní stav</b> Celkově v dobrém stavu, mechanicky nepoškozeno. Krycí nátěr místy opotřebován.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			





NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sO/201	NÁZEV PRVKU Kamna	POLOHA 2NP
<b>Popis prvku</b> Kuchyňská kamna na tuhá paliva. Původ v letech 1930-1932.			
<b>Dnešní stav</b> Kamna jsou v dezolátním stavu, kovové prvky pokrývá rez, chybí sporákový plát a celá pečící část. Šamotová výstelka topné komory je úplná.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">   </div>			



# INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ


3NP

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTDP/301	NÁZEV PRVKU Vnitřní dveře	POLOHA 3NP
<b>Popis prvku</b> Jednokřídlé dřevěné vnitřní dveře, pravé. Křídlo prkenné se dvěma vodorovnými svlaky, spáry zalíštované. Dveře jsou osazeny v dřevěné příčce s prahem. Původ prvku 1930-1932. Povrchová úprava: vnější líc – modrá barva, vnitřní líc – bílá malba Kování: ocelové závěsy, typizovaný krabicový zámek, tzv. „myšák“, kovová petlice s okem pro visací zámek, visací zámek			
<b>Dnešní stav</b> Dřevo je zašlé, technicky v relativním pořádku. Kovové prvky vykazují povrchovou rez. Na křídle je patrné několik vrstev různě barevné malby / nátěru. Místy dřevo napadeno hnilobou.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b> <div>      </div>			





NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTO/301	NÁZEV PRVKU Okno	POLOHA 3NP
<b>Popis prvku</b> Jednoduché dřevěné okno ve špaletě, původ nejednoznačný, buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.st. - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: jednoduchý obrtlík, 2x typové závěsy - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva			
<b>Dnešní stav</b> Krycí nátěr je degradovaný a odlupuje se, kovové prvky obsahují povrchovou rez.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> Okno nekompletní, chybí okenní křídlo. V objektu mlýna se nachází volně rozložených 10ks křidel do vnějšího líce a 9ks okenních křidel do líce vnitřního. Křídla jsou členěna na 4 části. Stav křidel je různý, odlupující se barva a rozbité zasklení. Součástí stavebního otvoru je dále prvek sZ/301 – kovářská mříž. O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b> <div>   </div>			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTO/302	NÁZEV PRVKU Okno	POLOHA 3NP
<b>Popis prvku</b> <i>Vnitřní rovina:</i> Původ nejednoznačný, a to buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století. - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: 2x jednoduchý obrtlík, typové závěsy - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva <i>Vnější rovina:</i> Původ nejednoznačný, a to buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století. - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: typové závěsy - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva			
<b>Dnešní stav</b> Krycí nátěr je degradovaný a odlupuje se, kovové prvky obsahují povrchovou rez. Na vnější rovině chybí část rámu.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> Okno nekompletní, chybí okenní křídla. V objektu mlýna se nachází volně rozložených 10ks křidel do vnějšího líce a 9ks okenních křidel do líce vnitřního. Křídla jsou členěna na 4 části. Stav křidel je různý, odlupující se barva a rozbité zasklení. Součástí stavebního otvoru je dále prvek sZ/302 – kovářská mříž. O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b> <div>   </div>			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTO/303	NÁZEV PRVKU Okno	POLOHA 3NP
<b>Popis prvku</b> <i>Vnitřní rovina:</i> Původ nejednoznačný, a to buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století. - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: 2x jednoduchý obrtlík, 2x typové závěsy - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva <i>Vnější rovina:</i> Původ nejednoznačný, a to buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století. - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: typové závěsy - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva			
<b>Dnešní stav</b> Krycí nátěr je degradovaný a odlupuje se, kovové prvky obsahují povrchovou rez.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> Okno nekompletní, chybí okenní křídla. V objektu mlýna se nachází volně rozložených 10ks křidel do vnějšího líce a 9ks okenních křidel do líce vnitřního. Křídla jsou členěna na 4 části. Stav křidel je různý, odlupující se barva a rozbité zasklení. Součástí stavebního otvoru je dále prvek sZ/303 – kovářská mříž. O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b>			
			





NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sTO/304	NÁZEV PRVKU Okno	POLOHA 3NP
<b>Popis prvku</b> <i>Vnitřní rovina:</i> Původ nejednoznačný, a to buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století. - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: 2x jednoduchý obrtlík, 2x typové závěsy - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva <i>Vnější rovina:</i> Původ nejednoznačný, a to buď 1930-1932 nebo 70.léta 20.století. - Rám: dřevěný obdélníkový - Kování: 2x typové závěsy - Povrchová úprava: krycí nátěr – tmavě zelená / hnědá barva			
<b>Dnešní stav</b> Krycí nátěr je degradovaný a odlupuje se, kovové prvky obsahují povrchovou rez.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> Okno nekompletní, chybí okenní křídla. V objektu mlýna se nachází volně rozložených 10ks křidel do vnějšího líce a 9ks okenních křidel do líce vnitřního. Křídla jsou členěna na 4 části. Stav křidel je různý, odlupující se barva a rozbité zasklení. Součástí stavebního otvoru je dále prvek sZ/304 – kovářská mříž. O případné demontáži či náhradě novodobého kování bude rozhodnuto přímo na místě.			
<b>Foto</b>			
			


NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sT/301	NÁZEV PRVKU Dřevěná příčka	POLOHA 3NP
<b>Popis prvku</b> Dřevěná prkenná příčka se zalištovanými spárami. Plocha ~ 13,3 m <sup>2</sup> . Původ 1930-1932. Povrchová úprava: vápenná líčka			
<b>Dnešní stav</b> Dřevo je zašlé. Na příčce je patrné několik vrstev různě barevné výmalby. Malba se již téměř v celé ploše odloupala. Místy dřevo napadeno hnilobou.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka</b> Případné nálezy dalších prvků (věšáky, hřebíky a pod.) budou zdokumentovány a na místě bude rozhodnuto o jejich případném dalším použití.			
<b>Foto</b> <div>  </div>			






NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sZ/301	NÁZEV PRVKU Kovářská mříž	POLOHA 3NP
<b>Popis prvku</b> Kovářská provlékaná mříž z hranatých prutů ( ~ 15/15 mm), osazená vodorovně. Pravděpodobné období vzniku přelom 20. a 21. století. Povrchová úprava: krycí nátěr, barva černá			
<b>Dnešní stav</b> Celkově v dobrém stavu, mechanicky nepoškozeno. Krycí nátěr místy opotřebován.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sZ/302	NÁZEV PRVKU Kovářská mříž	POLOHA 3NP
<b>Popis prvku</b> Kovářská provlékaná mříž z hranatých prutů ( ~ 15/15 mm), osazená vodorovně. Pravděpodobné období vzniku přelom 20. a 21. století. Povrchová úprava: krycí nátěr, barva černá			
<b>Dnešní stav</b> Celkově v dobrém stavu, mechanicky nepoškozeno. Krycí nátěr místy opotřebován.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sZ/303	NÁZEV PRVKU Kovářská mříž	POLOHA 3NP
<b>Popis prvku</b> Kovářská provlékaná mříž z hranatých prutů ( ~ 15/15 mm), osazená vodorovně. Pravděpodobné období vzniku přelom 20. a 21. století. Povrchová úprava: krycí nátěr, barva černá			
<b>Dnešní stav</b> Celkově v dobrém stavu, mechanicky nepoškozeno. Krycí nátěr místy opotřebován.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			



NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sZ/304	NÁZEV PRVKU Kovářská mříž	POLOHA 3NP
<b>Popis prvku</b> Kovářská provlékaná mříž z hranatých prutů ( ~ 15/15 mm), osazená vodorovně. Pravděpodobné období vzniku přelom 20. a 21. století. Povrchová úprava: krycí nátěr, barva černá			
<b>Dnešní stav</b> Celkově v dobrém stavu, mechanicky nepoškozeno. Krycí nátěr místy opotřebován.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 			

NÁZEV OBJEKTU Větrný mlýn	ČÍSLO PRVKU sZ/305	NÁZEV PRVKU Venkovní žebřík	POLOHA 2NP, 3NP
<b>Popis prvku</b> Kovový exteriérový žebřík se 22 příčlemi, připevněný na obvodovou stěnu. Pravděpodobné období vzniku v 30. letech 20. století. Povrchová úprava: krycí nátěr, barva černá			
<b>Dnešní stav</b> Celkově v dobrém stavu, mechanicky nepoškozeno. Krycí nátěr místy opotřebován.			
<b>Odkaz na další dokumentaci –</b>			
<b>Poznámka –</b>			
<b>Foto</b> 